




Ansicht Nordfassade
M=1:50

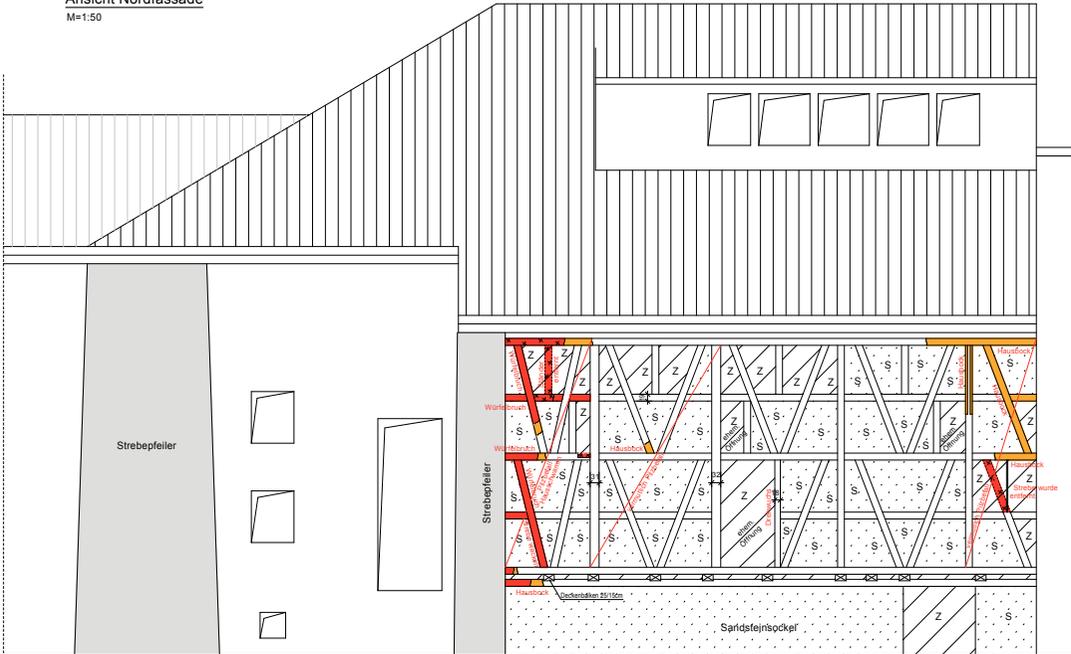


Ansicht Südfassade
M=1:50

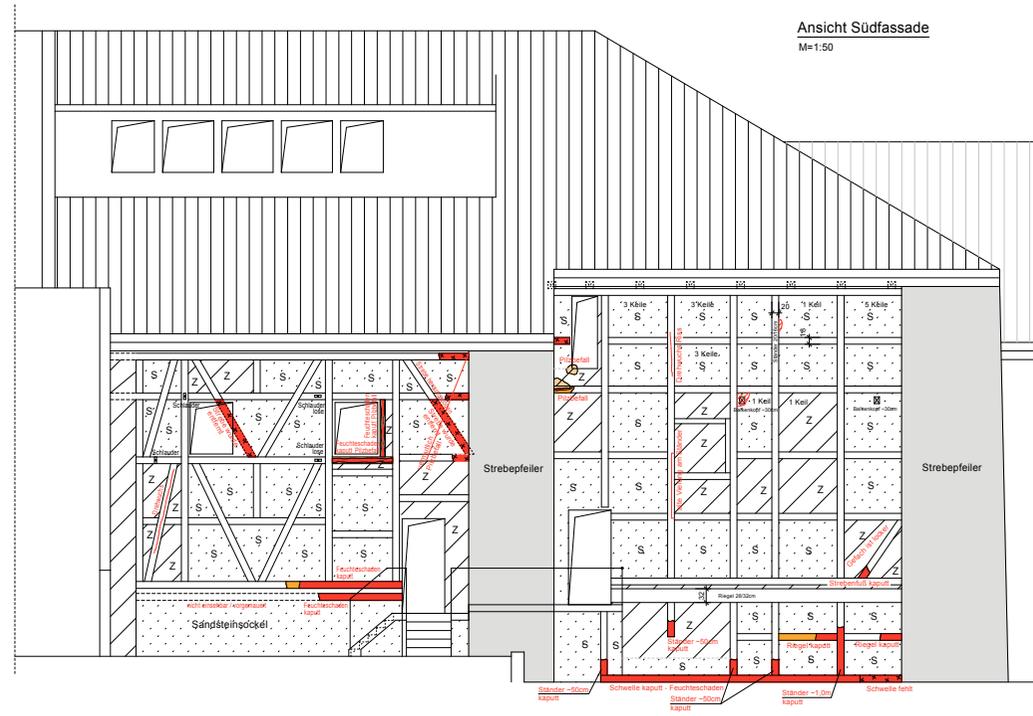

Ansicht Ostfassade
M=1:50

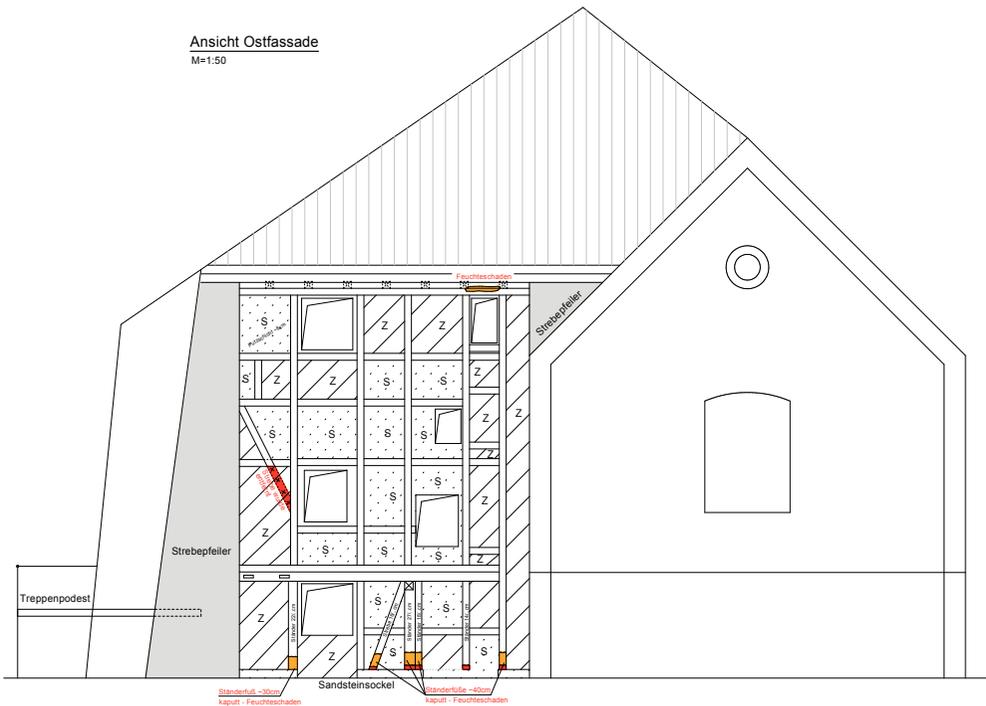

Grundriss Markgrafen Theater

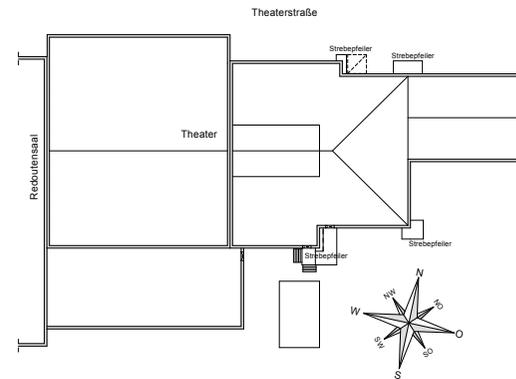

Legende:

- Originales Konstruktionsteil fehlt
- Konstruktionsteil vollständig zerstört, keine Resttragfähigkeit mehr vorhanden
- Konstruktionsteil teilweise zerstört, geringe Resttragfähigkeit vorhanden
- Konstruktionsteil oberflächlich zerstört, Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt
- Konstruktionsteil mit Pilzbefall
- Ziegelmauerwerk
- Sandsteinmauerwerk

Kartierungsgrundlage - skizzenhaftes Aufmaß

Planänderungen		Datum:	Name:
Nr.:	Änderung:		
Bauherr:		Stadt Erlangen	
Projekt:		Schuhstraße 40, 91051 Erlangen	
Planimittel:		Fassaden Markgrafen Theater Theaterstraße, Erlangen	
Planimittel:		Schäden Markgrafen Theater Fassaden	
Planer:		gezeichnet:	Plan Nummer:
Ingenieurbüro Leyh		SB	S01
Statik-Denkmalpflege-Bauphysik		Projekt Nummer:	2014-08
Andreasstr. 3 - 91315 Höchstädt			
Tel. 09193-504756 - Fax: 09193-501498			
Email- Adresse: mail@thomasleyn.de			

VORABZUG